

Addendum

La serie **EBK PRO** è stata aggiornata con una nuova funzione:


riconoscimento in fase di accensione del corretto inserimento della fase e neutro nella presa di alimentazione.

All'accensione ora in caso di **inversione polarità fase/neutro** l'ups emetterà un avviso acustico e la segnalazione visiva della **scritta INPUT lampeggiante** e il codice di **errore 0 020**.


In questa condizione l'ups **non permette l'accensione** completa premendo i tasti ON.

Per ripristinare la corretta polarità fase/ neutro occorre **girare di 180° la spina di alimentazione** nella presa di alimentazione.

Per ulteriori chiarimenti contattare numero di assistenza tecnica 0544 1888008.

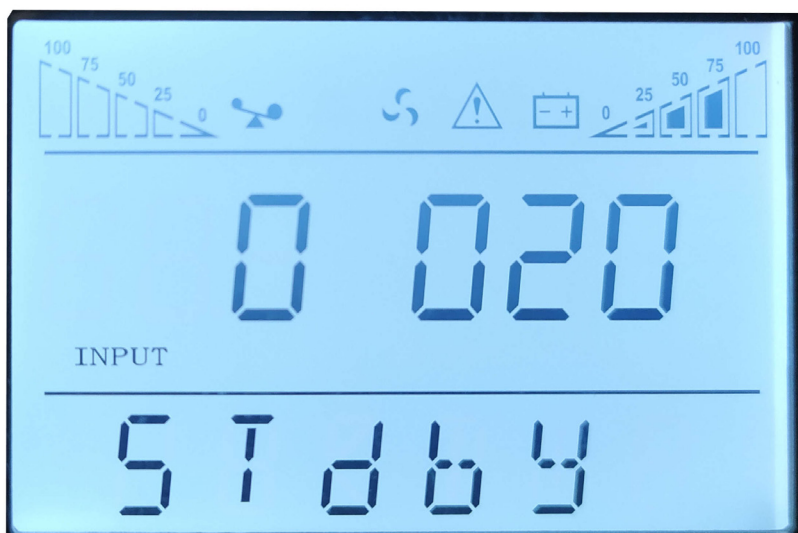

Esempio schermata errore

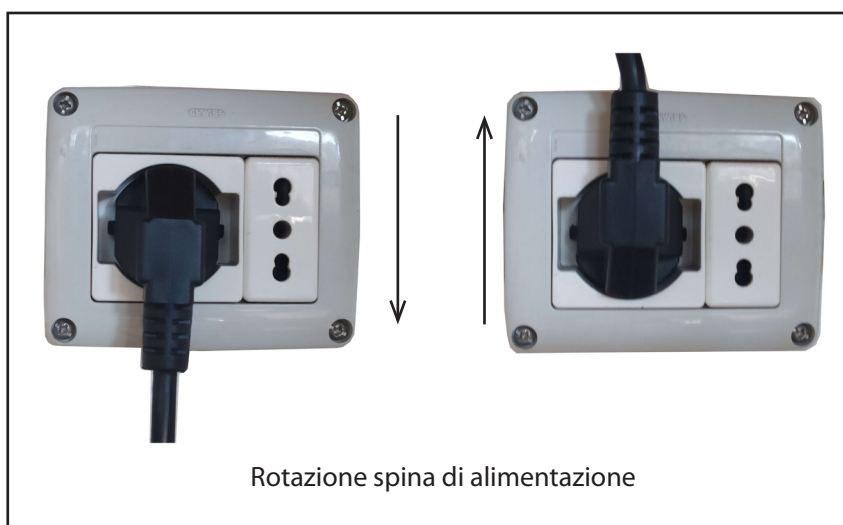

Rotazione spina di alimentazione